

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 08.10.2023 14:29:01
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра машиностроительных технологий и оборудования

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
« 16 » 08 2019г



СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ КРОНШТЕЙН НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТА СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ БЛОК НАПРАВЛЯЮЩИЙ В СИСТЕМЕ «КОМПАС-ГРАФИК»

Методические указания к выполнению лабораторной
работы по дисциплине «CAD-системы в машиностроении»
для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и
заочной форм обучения

Курск 2019

УДК 004.92

Составитель В.В. Пономарев

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент *С.А. Чевычелов*

Создание чертежа детали Кронштейн на основе объекта спецификации на изделие Блок направляющий в системе «Компас-График»: Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «САД-системы в машиностроении» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.В. Пономарев, Курск, 2019. 12 с.: ил. 11, Библиогр.: с. 12.

Излагаются методические указания по созданию чертежа детали Кронштейн на основе объекта спецификации на изделие Блок направляющий.

Методические указания соответствуют требованиям образовательной программы, утвержденной учебно-методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Машиностроение».

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *16.04.19*. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 0,7. Уч.-изд. л. 0,63. Тираж 100 экз. Заказ *345* Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

1. Проверка связей

Как было показано выше, сборочные и рабочие чертежи можно создавать, передавая изображение компонентов из одного документа в другой при помощи буфера обмена.

Если в спецификации есть объекты, в состав которых включены изображения компонентов на сборочном чертеже, то заготовку рабочего чертежа можно создать сразу из спецификации. В спецификации на изделие Блок направляющий таким компонентом является деталь Кронштейн.

- Откройте спецификацию и сборочный чертеж изделия Блок направляющий, если они не открыты.
- Расположите окна мозаикой.
- Измените масштаб отображения документов в окнах так, чтобы документы отображались целиком.
- Нажмите кнопку Показать состав объекта на инструментальной панели Спецификация .
- В окне спецификации укажите строку **ПК.00.02 - Кронштейн** — изображение детали будет подсвечено на чертеже (рис. 2).

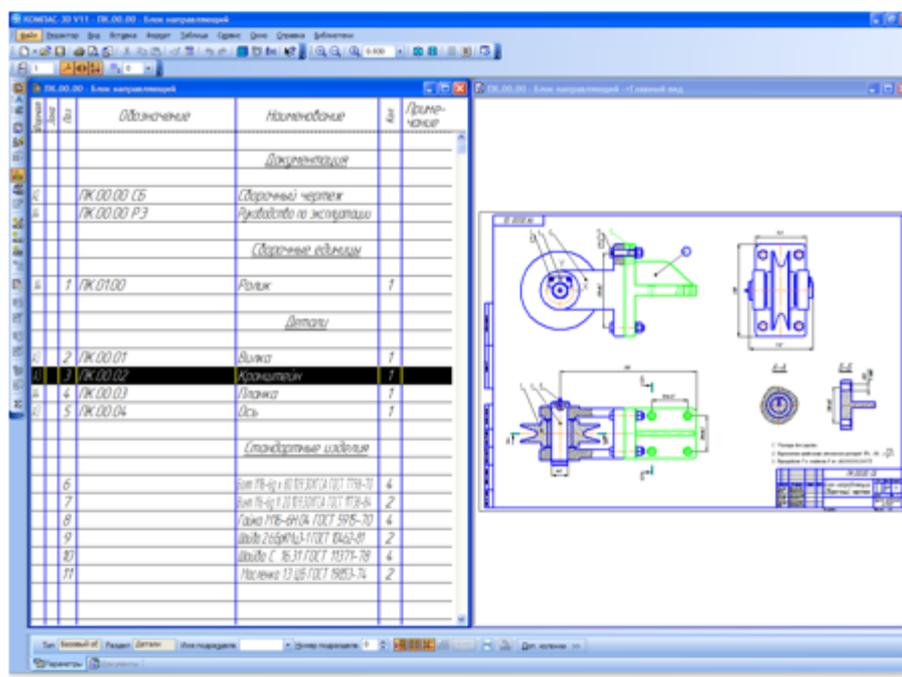


Рисунок 2.

- Отключите кнопку Показать состав объекта на инструментальной панели Спецификация.
- Закройте окно сборочного чертежа.
- Окно спецификации разверните во всю область документов.

2. Создание чертежа детали Кронштейн

- Убедитесь, что в спецификации текущей является строка детали **Кронштейн** (рис.3).

<i>Детали</i>				
A3	2	ПК.00.01	Вилка	1
A3	3	ПК.00.02	Кронштейн	1
A4	4	ПК.00.03	Планка	1
A3	5	ПК.00.04	Ось	1

Рисунок 3

- Откройте вкладку Документы на Панели свойств. Окно подключенных документов будет пустым — при создании объекта спецификации для детали Кронштейн ее рабочего чертежа не было и подключение документа не выполнялось.

- На инструментальной панели окна нажмите кнопку Добавить документ . (рис. 4)

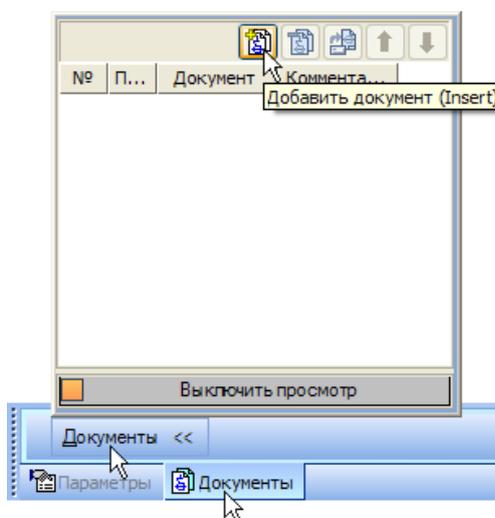


Рисунок 4

- В диалоге открытия файлов убедитесь, что текущей является папка \Tutorials\Блок направляющий 2D. Если это не так, сделайте ее текущей.
- В поле Имя файла введите имя еще несуществующего чертежа **ПК.00.02 - Кронштейн** и нажмите Открыть
- В ответ на запрос системы о создании чертежа нажмите Да.

Система создаст заготовку чертежа детали Кронштейн (Рис. 5)

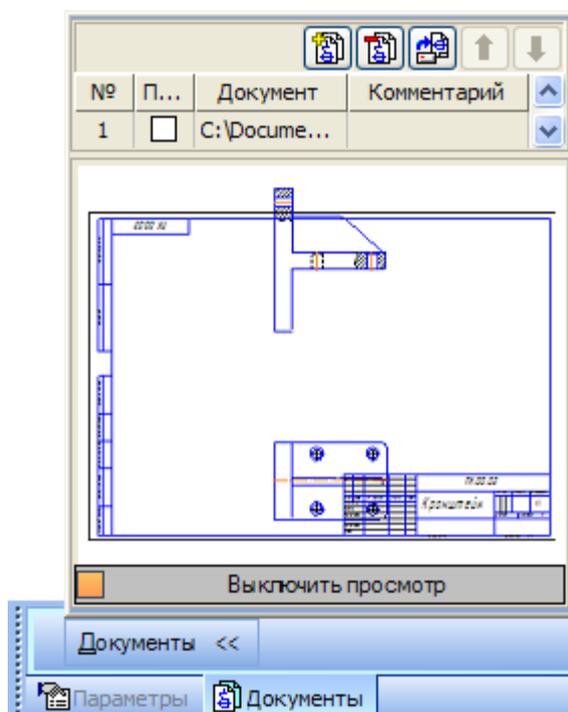


Рисунок 5

3. Просмотр и редактирование подключенных документов.

Прямо из спецификации можно открыть любой документ (из числа подключенных) для полноэкранного просмотра или редактирования.

- В списке подключенных документов укажите строку чертежа.
- Нажмите кнопку Загрузить документ  — чертеж будет открыт в отдельном окне (рис. 6).

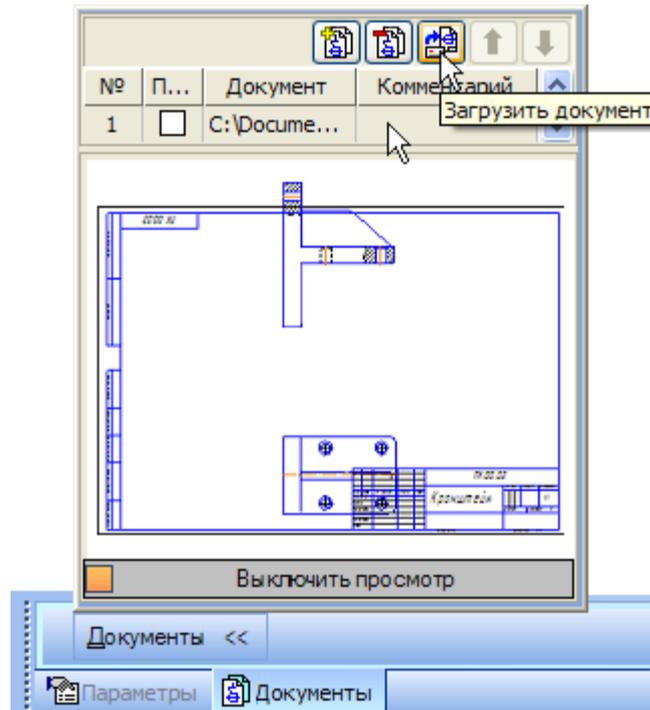


Рисунок 6

При загрузке документа активным остается окно спецификации и для просмотра чертежа необходимо активизировать нужное окно.

- Откройте меню **Окно** и укажите документ **ПК.00.02 - Кронштейн** в списке открытых документов.

Для управления окнами документов можно включить режим отображения закладок, выполнив команду **Показать закладки** в меню **Окно**.

4. Завершение чертежа детали **Кронштейн**.

Просмотрите документ. При создании чертежа **Кронштейна** система автоматически:

- создала чертеж заданного формата;
- создала в нем вид;
- скопировала в этот вид геометрические объекты, подключенные к объекту спецификации;
- заполнила графы **Обозначение** и **Наименование** в основной надписи.

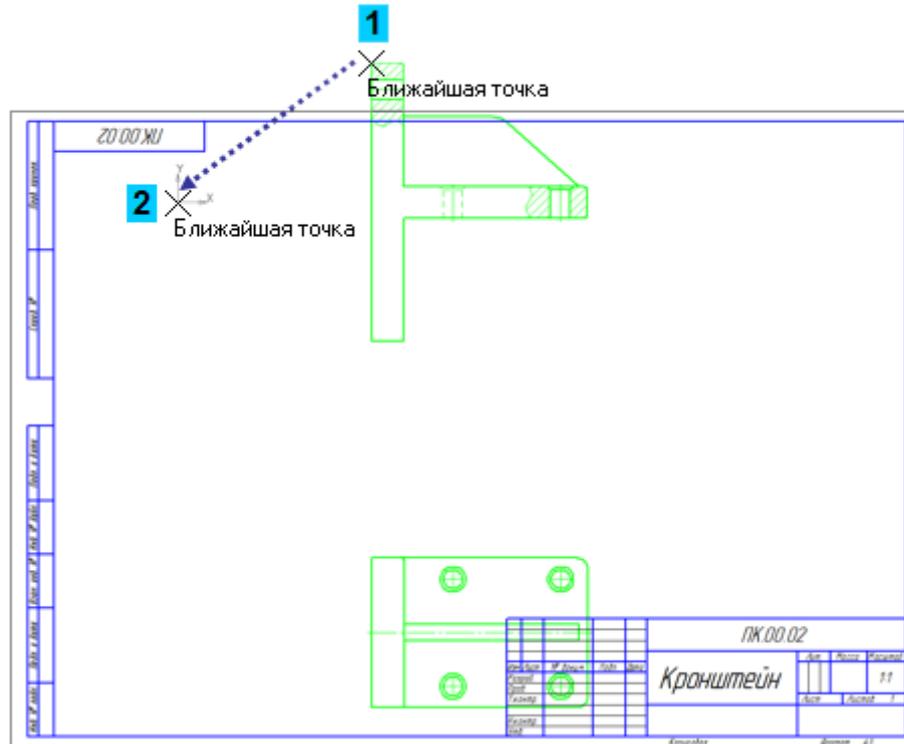


Рисунок 8.

- Нажмите кнопку Прервать команду .
- Щелкните мышью в пустом месте чертежа для отмены выделения объектов.
- Щелчком мыши выделите вид Сверху.
- Для того чтобы не нарушить проекционные связи между видами, нажмите кнопку Ортогональное черчение на панели Текущее состояние. Это позволит перемещать объекты мышью только в горизонтальном или вертикальном направлениях.
- Установите курсор на любой из выделенных объектов.
- Нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши.
- Переместите вид Сверху в вертикальном направлении ближе к Главному виду (рис. 9).

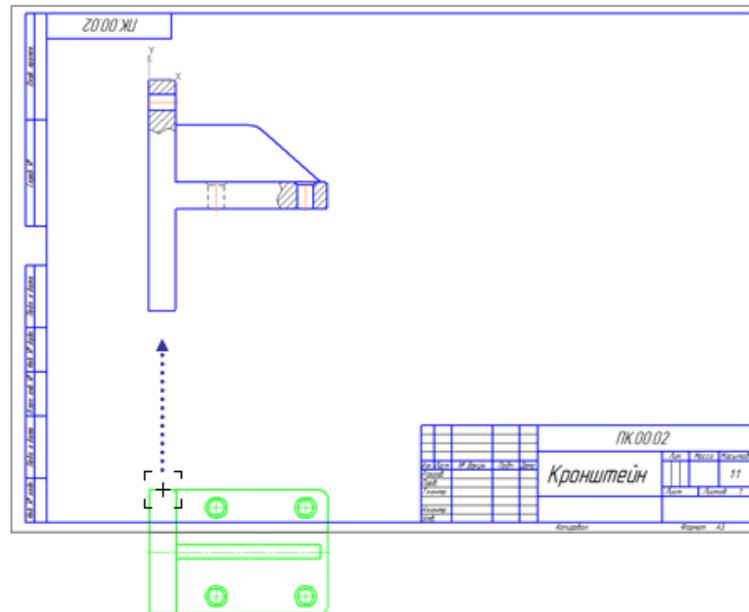


Рисунок 9.

- Выделите оба вида.
- Нажмите кнопку Симметрия на панели Редактирование.
- Включите кнопку Удалять исходные объекты в группе Режим на Панели свойств.
- Нажмите кнопку Выбор базового объекта на Панели специального управления.
- Укажите курсором вертикальную линию на Главном виде — система построит зеркальное изображение детали (рис. 10).

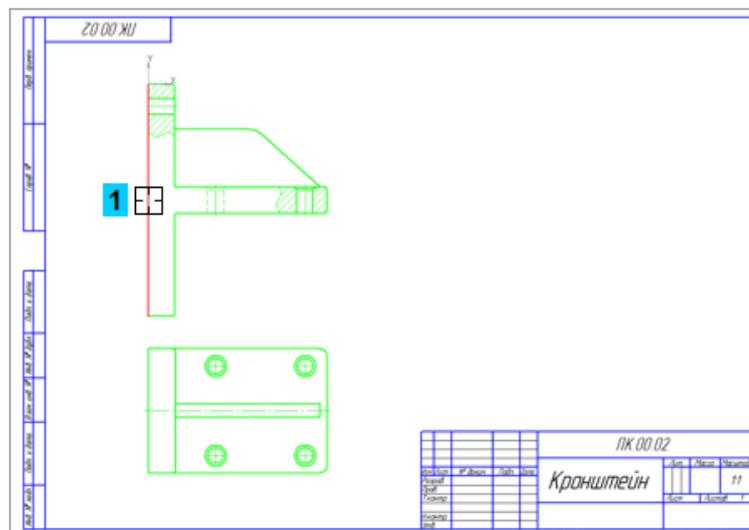


Рисунок 10.

- Нажмите кнопку Прервать команду .
- Отключите кнопку Ортогональное черчение.

Для дальнейшей компоновки чертежа удобнее работать не с геометрическими объектами, содержащимися в виде, а со всем видом, как элементом структуры чертежа.

- Выполните команду Выделить – Вид – Указанием.
- Щелкните на чертеже внутри вида — вид будет выделен целиком. Признаком того, что выделен именно вид, будет дополнительная габаритная рамка, охватывающая его целиком.
- Установите курсор на любой из выделенных объектов и "перетащите" изображение вправо так, чтобы оно оказалось внутри рамки чертежа.
- Щелкните мышью в пустом месте чертежа для отмены выделения объектов (рис. 11).

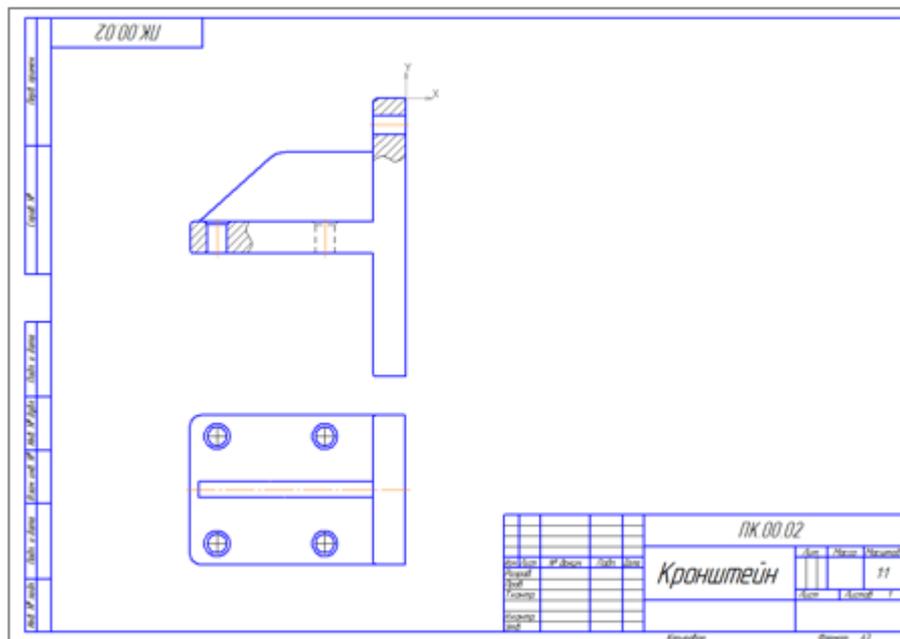


Рисунок 11.

На сборочном чертеже отсутствует вид слева для детали Кронштейн, поэтому его придется построить вручную.

- Используя рисунок 1 в качестве образца, закончите чертеж самостоятельно.

- Сохраните на диске все открытые документы и закройте их окна.

Библиографический список

1. Копылов, Юрий Романович. Компьютерные технологии в машиностроении (практикум+CD) [Комплект] : учебное пособие / Ю. Р. Копылов. - Воронеж : Изд.-полиграф. центр "Научная книга", 2012. - 508 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и примерах [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направ. и спец. в обл. инженерного дела, технологии и технолог. наук] / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 288 с.

3. Потемкин А.Е. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D [Комплект] . - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 512 с. : ил.

4. Герасимов А. А. Самоучитель Компас-3D V9. Двумерное проектирование [Комплект] . - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 592 с. : ил.